

TD-INFO

 N°9/2017
 Data: 02.10.2017

Oggetto: Vitocrossal 100 CI1 da 80 a 318 kW, bruciatore non parte (pressostato)
Inconveniente:

Il bruciatore non parte nonostante ci sia richiesta ed in codifica 38 viene segnato il valore '3'.
 Estratto dalle istruzioni di montaggio e servizio della caldaia:


Guasti senza segnalazione di guasto

Guasto	Causa del guasto	Provvedimento
Bruciatore in blocco, nella codifica 38 viene visualizzato 3 (Codifica 2/Caldaia)	Il pressostato di massima della camera di combustione è intervenuto o il cavo di collegamento del pressostato è interrotto.	Controllare il pressostato di massima della camera di combustione, il tubo di raccordo, il bruciatore e il sistema di scarico fumi, vedi pagina 15 Sbloccare il pressostato di massima della camera di combustione.

Provvedimento:

Il pressostato di massima camera di combustione interviene in caso di scoppio, blocca il bruciatore e impedisce la fuoriuscita di gas di scarico conseguente al danneggiamento del sistema di scarico fumi. Nel caso che fosse intervenuto deve essere ripristinato manualmente.

Se il guasto viene riscontrato in fase di prima messa in funzione (bruciatore meil partito), allora si consiglia di verificare il corretto collegamento elettrico del pressostato (come da istruzioni su morsetto 1 e 3):

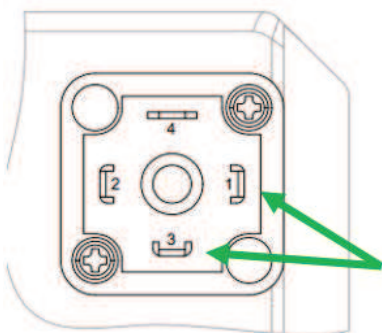

Lsr